



MERCEDES BENZ :

Classe E (type 124) } avec moteur 119.97
Classe S (type 140) }
Classe S (type 129) } avec moteur 119.96

Le moteur démarre mal, cale

Problème :

Le moteur à des difficultés à démarrer et cale.

Cause :

Un signal défectueux du capteur de vilebrequin peut être en cause. Ce défaut est dû à une distance (entrefer) trop faible entre le capteur et le segment denté sur le volant (cible). Aucun code défaut n'est enregistré.

Résolution du problème :

Démonter le capteur et insérer un intercalaire de 0,5 mm entre le capteur et le support. Réaliser soi-même cet intercalaire.