



MERCEDES BENZ W 202 jusqu'au 30.09.1995

Uniquement véhicules avec combiné Moto-Meter

Non fonctionnement temporaire du compteur

Problème :

Non fonctionnement temporaire du tachymètre.

Cause :

Le combiné peut être en cause. Lorsque les températures extérieures sont élevées, il se peut que l'aiguille du compteur soit "collée" à la goupille d'arrêt et ne se détache qu'à une vitesse de 40 km/h.

Résolution du problème :

Placer une petite gaine en caoutchouc sur la goupille.

Procéder comme suit :

- Déposer le combiné.
- Enlever le cache en verre.
- Placer la gaine sur la goupille d'arrêt. Ecarter l'aiguille de la goupille avec précaution.
- Humidifier un chiffon non pelucheux avec de l'eau et nettoyer l'aiguille au point d'arrêt. Avant le remontage du cache en verre, veiller à ce qu'aucune trace de doigt ou poussière ne se trouve sur l'affichage.
- Remonter le cache en verre.
- Remonter le combiné.
- Réaliser un contrôle fonctionnel.