



MERCEDES BENZ Classe A type W 168

Allumage du témoin ESP et enregistrement du code défaut C1142

Problème :

Le témoin ESP s'allume et le code défaut C1142 est enregistré.

Cause :

La raison peut être due au calculateur qui réagit trop nerveusement lors de la surveillance du capteur d'accélération transversale.

Résolution du problème :

Contrôler le système ESP pour détecter le défaut.
Si aucun défaut ne peut être constaté, remplacer le calculateur ESP. Le remplacement du capteur d'accélération transversale ne résout pas le problème.

Véhicules et calculateurs concernés :

Classe A W 168 type 168.007 / 008 / 031 / 033

N° de châssis : de J à 247148

Calculateur référence : 027 545 60 32

Calculateur référence : 028 545 26 32