



Mercedes Benz

Classe C W203, Classe E W211, CLK W209, SLK W171

Année modèle : à partir de 2002

Code moteur 271

Fonctionnement moteur irrégulier
moteur et manque de puissance
Voyant moteur s'allume

Codes défauts :

P2029, P2046, P201A, P201C

Si les cas d'erreur mentionnés ci-dessus survenaient, la cause du problème pourrait venir d'un reniflard poreux à charge partielle. Étant donné que ce flexible est logé à un endroit difficilement accessible derrière le compresseur, il est difficile de le voir du haut. Voici une méthode de vérification alternative : se placer sous le bas de caisse et faire tourner le moteur à vide, pulvériser ensuite du spray pour démarreur derrière le compresseur et observer si le régime moteur se modifie après cette pulvérisation. En cas de modification, il faut changer le flexible.

Conseil pratique : lors du renouvellement du flexible, il faut impérativement utiliser un collier à clip étant donné qu'un resserrage ultérieur après montage n'est pas possible.

Info

