



MITSUBISHI Galant ***Tous modèles de 1999 à mai 2001***

Bruits des roulements de roue AR.

Problème :

Les roulements de roue AR génèrent des bruits.

Cause :

Une infiltration d'eau peut être en cause. En raison d'un manque d'étanchéité entre les capteurs de vitesse de roue et le porte-fusée, de l'eau s'infiltré dans les roulements de roue et provoque des endommagements.

Résolution du problème :

Contrôler les roulements de roue et les remplacer si besoin. Appliquer dans le même temps un produit d'étanchéité sur la face d'appui du capteur de vitesse de roue, de manière à empêcher toute nouvelle infiltration d'humidité.

Sur les véhicules produits depuis mai 2001, des porte-fusées modifiés - avec un joint torique - ont été montés. S'il s'avère nécessaire, sur ces modèles, de remplacer le capteur de vitesse de roue, il faut également remplacer dans tous les cas le joint torique.