



## ***MITSUBISHI Pajero*** ***Tous les modèles à boîte de vitesses automatique construits entre 2001 et 2002***

### **Allumage du voyant de la transmission intégrale, enregistrement code défaut 033**

#### **Problème :**

Le voyant de la transmission intégrale s'allume, le code défaut 033 est enregistré.

#### **Cause :**

Les capteurs de détection de rapport de boîte peuvent être en cause. Ces capteurs transmettent l'état des rapports de la boîte de vitesses. L'eau qui pénètre dans les connexions électriques provoque une corrosion et par conséquent entraîne les défauts mentionnés ci-dessus.

#### **Résolution du problème :**

Contrôler et si possible nettoyer les connexions électriques.  
Si la corrosion est trop importante, remplacer les capteurs de détection de rapport de boîte.  
Protéger les connecteurs nettoyés contre toute pénétration ultérieure d'humidité.

# Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	16 janvier 2006	2-2
-------------------------------------	-----------------	-----