


# INFO VÉHICULE

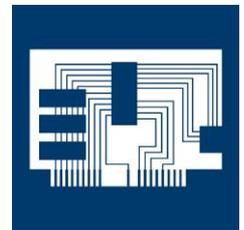

## Opel

### Astra J

Année modèle : 2010 - 2012

N° de châssis – A2000001 /– A8000001 /–C1000001  
– A3000001

### La lampe de contrôle de l'airbag est allumée

Pour les véhicules susmentionnés, la lampe de contrôle de l'airbag s'allume.

Les codes défaut suivants peuvent par ailleurs être enregistrés :

- B001A 02 (équivalent à : circuit d'allumage du point d'ancrage du prétensionneur de ceinture du siège conducteur, court-circuit à la masse)
- B001B 02 (équivalent à : circuit d'allumage du point d'ancrage du prétensionneur de ceinture du siège passager, court-circuit à la masse)

Une cause possible peut en être l'endommagement d'un faisceau de câbles du système de l'airbag (dans la zone du système de rails pour le déplacement du siège avant).

Vérifier si le faisceau de câbles est endommagé. Veiller ce faisant plus particulièrement aux zones de frottement. Un faisceau de câbles mal posé (repère figure 1) peut entraîner cet endommagement.

Les interventions indiquées ci-dessous doivent uniquement être effectuées par un atelier spécialisé compétent.

- Remplacement de l'unité du prétensionneur de ceinture
- Reposer le faisceau de câbles et le fixer (veiller à la pose correcte du faisceau de câbles)

Figure 2

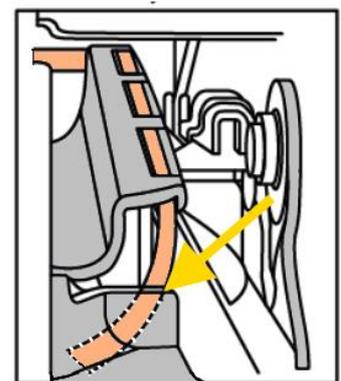


Figure 1


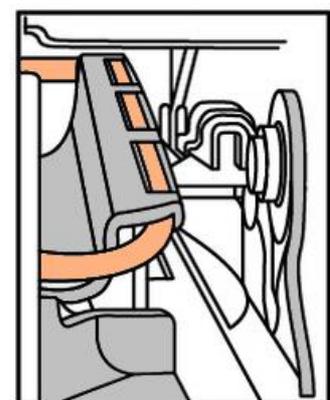


Figure 2

# INFO VÉHICULE

---

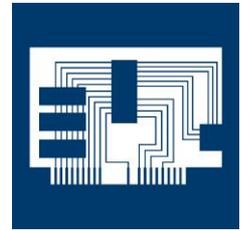

- Remplacer l'habillage des rails du siège
- Puis consulter la mémoire des défauts et l'effacer