



OPEL

Astra F

Moteur : 1,6 i (X16SZR, C16NZ)

Perte de puissance, le voyant moteur s'allume

Code défaut "capteur cliquetis"

Si une baisse considérable de la puissance du moteur survenait pour les moteurs mentionnés ci-dessus les voyants moteurs s'allument et un code défaut en relation avec le capteur cliquetis est indiqué dans le calculateur, un calculateur moteur défectueux entre en ligne de compte comme étant la cause.

Dans le cas cité précédemment, le moteur démarre normalement et n'a pas non plus de variations de ralenti anormales.

Lors de l'accélération, une perte de puissance considérable se fait sentir et le véhicule n'atteint pas la vitesse finale. Le voyant moteur peut s'allumer temporairement ou en permanence. Le code défaut "capteur cliquetis défectueux" est inscrit dans la mémoire défauts.

Toutes les autres sources d'erreurs possibles (par ex. capteur cliquetis, bouchon dans la ligne d'échappement) devraient être exclues avant l'échange du calculateur.