



OPEL

Combo à partir du 10/2001

Corsa C à partir du 09/2000

Le témoin d'alerte ABS s'allume.

Problème:

Le témoin d'alerte ABS s'allume.

Cause:

Un mauvais signal du / des capteur(s) ABS avant peut être en cause. Le défaut "Capteur de vitesse de rotation avant droit/gauche Pas de/mauvais signal / interruption" peut être enregistré dans la mémoire des défauts du calculateur ABS. Ce défaut est provoqué par le collier de fixation droit ou gauche de la garniture de l'essieu qui est desserré. Ce collier glisse entre le capteur ABS et la roue dentée. Il n'est donc pas possible de générer un signal de vitesse de rotation.

Résolution du problème:

Resserrer le collier. Enlever la graisse qui a coulé de la garniture de l'essieu. Compléter avec une nouvelle graisse si une trop grande quantité de graisse a coulé de la garniture de l'essieu.

Effacer la mémoire des défauts et réaliser un contrôle fonctionnel.