



## **OPEL Corsa C 2003**

### **avec moteurs Z10XEP, Z12XE, Z14XEP**

#### **A-coups de fonctionnement et perte de puissance du moteur.**

#### **Enregistrement code défaut P0100 ou P0170.**

##### Problème :

Le moteur fonctionne par à-coups et n'a pas de puissance.  
Le code défaut P0100 ou P0170 est enregistré.

##### Cause :

Un débitmètre d'air non conforme peut être en cause.  
Dans le cas présent, un débitmètre massique d'air erroné a  
pu être monté. Sur les moteurs Z12XE ont été montés des  
débitmètres massiques d'air pour moteurs Z10XEP et  
Z14XEP et inversement.

##### Résolution du problème :

Contrôler la référence du débitmètre massique d'air et le  
remplacer le cas échéant.

Les débitmètres massiques d'air corrects doivent porter les  
références ci-après :

Moteur Z10XEP / Z14XEP = Bosch 0 280 218 119

Moteur Z12XE = Bosch 0 280 218 031