



INFO VÉHICULE

Opel

Insignia

Années de construction : 2009 à 2011

Code moteur : A18XER

Numéros de châssis :

91000001 – B1198549

Lampe témoin du moteur s'allume pendant la phase propulsée

Code d'erreur : P0300

qui signifie : ratés d'allumage de quelconques ou de plusieurs cylindres constatés.

Code d'erreur : U0100

qui signifie : bus de données du boîtier de servitude moteur A sans communication.

En plus, le protocole des erreurs du boîtier électronique contient le message suivant :

Les codes d'erreur sont enregistrés à 0% de position absolue de papillon et une température de catalyseur au-dessus de 900° C.

Si les deux codes d'erreur peuvent être mis en relation avec les valeurs au protocole des erreurs, ceci pourrait être ramené au logiciel du boîtier électronique.

Selon le constructeur automobile, une programmation du boîtier de servitude moteur avec un logiciel révisé et amélioré pourrait résoudre le problème.

La mise à jour du logiciel ne peut être réalisée que par un distributeur autorisé.