



## **OPEL Meriva** **tous modèles 2003-2004**

### **Allumage du voyant ABS, enregistrement du code défaut C0040.**

#### **Problème :**

Le voyant ABS s'allume et le code défaut C0040 est enregistré dans le calculateur ABS.

#### **Cause :**

Une oxydation entre le connecteur du calculateur et le calculateur peut être en cause. Ce défaut est provoqué par la pénétration d'humidité. Passant par deux ouvertures dans l'aile gauche, de l'eau s'écoule sur le point de masse situé au-dessous. L'humidité atteint le connecteur du calculateur ABS via le câble de masse.

#### **Résolution du problème :**

Obturer les ouvertures dans l'aile gauche à l'aide d'un film adhésif. Selon le niveau d'encrassement, nettoyer le connecteur et le calculateur. Dans le pire des cas, remplacer le faisceau de câbles et le calculateur.