



## **OPEL Omega-B**

### **Le voyant ABS s'allume, code défaut 33 dans le calculateur ABS**

#### **Problème :**

Le voyant ABS s'allume et le code défaut 33 apparaît dans le calculateur.

#### **Cause :**

Mise à la masse défectueuse.

La mise à la masse du calculateur est concernée. Cette mise à la masse est assurée par les vis de fixation du calculateur sur le module hydraulique.

#### **Résolution du problème :**

Défaire les vis de fixation et nettoyer le filetage ainsi que les vis.

Effacer ensuite la mémoire des défauts et vérifier le bon fonctionnement du système.