



## **OPEL**

### **Omega B**

### **Tous les modèles**

#### **Le témoin d'alerte ABS s'allume.**

##### Problème:

Le témoin d'alerte ABS s'allume et le codes défauts 31, 37, 43, 47, 65, 66, 67, 78 sont enregistrés dans la mémoire des défauts.

##### Cause:

Une rupture de câble ou une corrosion du connecteur du calculateur peuvent être en cause. En cas de rupture de câble, ce sont les broches 45 et 46 du connecteur X qui sont concernées. Celui-ci se trouve à l'avant gauche dans l'espace pieds.

##### Résolution du problème:

Vérifier et réparer aussi bien le connecteur X que le connecteur du calculateur. Après la réparation, effacer la mémoire des défauts.