



OPEL Vectra-C, Signum de 2003 à 2005 Code moteur Y30D

Le moteur passe en mode dégradé

Problème et cause :

Un orifice de ventilation obstrué peut être en cause. De plus, le code défaut P0105 (capteur de pression d'aspiration/capteur de pression atmosphérique - dysfonctionnement circuit électrique) peut être enregistré. Cet orifice de ventilation est une partie du capuchon de ventilation qui se trouve au niveau du calculateur moteur. L'orifice de ventilation étant obstrué, le capteur de pression atmosphérique qui se trouve dans le calculateur ne peut plus effectuer de mesures correctes et le moteur passe en mode dégradé.

Résolution du problème :

Remplacer le capuchon de ventilation gris. Avant de remonter le nouveau capuchon, veiller à nettoyer la zone autour du bouchon afin d'éviter que des impuretés pénètrent dans le calculateur.