



OPEL Vectra-C 2002 Toutes les motorisations

Le voyant ESP s'allume

Problème et cause :

Un module de colonne de direction défectueux peut être en cause. A cela s'ajoute la panne du capteur de colonne de direction. C'est pourquoi le voyant direction électro-hydraulique s'allume également sur l'écran du compte-tours. Par ailleurs, le retour clignotant automatique ne fonctionne pas. Dans certains cas, les codes défauts B1012 et B 1020 peuvent également être enregistrés.

Résolution du problème :

Installer un module de colonne de direction avec une nouvelle version de logiciel. Ceux-ci sont repérés avec un point bleu. Les nouveaux modules sont équipés de la version de logiciel OP94/12.