



OPEL Astra G, Zafira, Vectra B **Tous modèles depuis AM 1998**

Le voyant airbag s'allume

Problème :

Le voyant airbag s'allume.

Cause :

Un mauvais contact dans le connecteur du système de retenue (prétensionneur) peut être en cause.

Résolution du problème :

Joindre les extrémités de câbles.

Procéder comme suit :

- Débrancher la batterie et attendre une minute, jusqu'à ce que le condensateur soit déchargé.
- Enlever la garniture du dossier sur les sièges avant.
- Désenclencher du support le connecteur de l'airbag latéral et du système de retenue (voir figure 1).
- Défaire la connexion.
- Enlever le ruban isolant des faisceaux de câbles sur environ 2 cm de longueur
- Couper le connecteur du faisceau airbag et dénuder les extrémités de câbles sur environ 10 mm. Procéder aux mêmes étapes sur le faisceau du système de retenue.
- Joindre les extrémités de câbles respectives à l'aide de manchons de soudage CWT (référence Hella : 8KW 744 888-003). Veiller à ne pas intervertir les câbles.
- Isoler le faisceau et le reposer dans le tube à rainures.
- Passer les câbles raccordés sous le boîtier de connexion et les relier avec une attache à l'endroit indiqué (voir figure 2).
- Remonter les faisceaux sur le support.
- Remplacer la garniture du dossier.


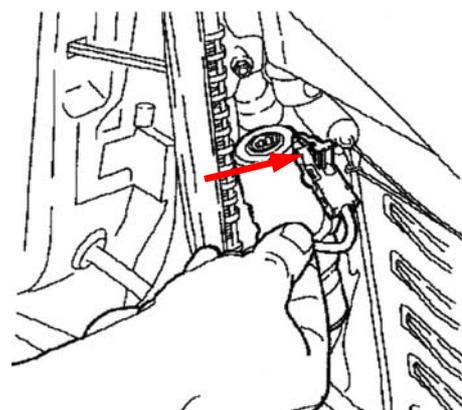


Figure 1



- Déplacer le siège en avant et en arrière et vérifier la liberté de mouvement du faisceau.
- Rebrancher la batterie et effacer la mémoire des défauts.

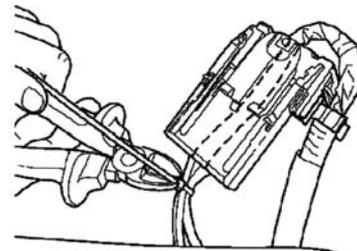

Remarque :

Si les codes défauts des deux systèmes de retenue sont enregistrés dans la mémoire des défauts, les étapes doivent également être réalisées pour le deuxième siège avant.

Figure 2