



## **OPEL Vectra B, 1996 à 2002**

## **OPEL Tigra, 1995 à 2000**

## **OPEL Astra F, 1992 à 1998**

## **OPEL Corsa B, 1993 à 2000**

## **Avec code moteur X16XEL**

### **Le moteur se coupe de temps à autres**

### **Pas d'étincelle**

#### **Problème :**

Ceci peut avoir pour conséquence un calage sporadique du moteur.

En interrogeant la mémoire des défauts, on s'aperçoit qu'aucune entrée n'a été effectuée à ce propos. Il est éventuellement permis, simultanément, de constater l'absence de formation d'étincelle sur les bougies d'allumage.

#### **Cause :**

Raccord à la masse éventuellement défectueux entre la bobine d'allumage et le boîtier du papillon.

#### **Remède :**

Contrôler le câblage et l'assemblage vissé du raccord à la masse de la bobine d'allumage et les réparer si nécessaire. Dans ce cas, il est recommandable de remplacer la vis de fixation par une vis étamée. (Catalogue Opel – réf. 11 095 432)