



OPEL **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C,** **Code moteur** **Z19DT,Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

Véhicules, année modèle à partir de 2004

avec filtre à particules Diesel

Le véhicule perd de la puissance

Le témoin du moteur s'allume

Codes défaut : P1901, P0234, P242F

Problème :

Affichage simultané du code défaut P1901 et des codes défaut P0234 et P242F.

Cause possible :

Dysfonctionnement du détendeur de suralimentation.

Des projections d'eau pénètrent dans le détendeur par l'alésage de ventilation.

Cela peut provoquer une corrosion interne et donc une panne du détendeur de suralimentation.

Résolution du problème :

Contrôler le détendeur et le remplacer le cas échéant. Protéger le détendeur de suralimentation contre d'autres projections d'eau. Le fabricant du véhicule devra proposer pour la Zafira-B une protection en matière plastique spéciale pour le bouclier avant.

Après le remplacement du détendeur de suralimentation, effacer les codes défaut de la mémoire. Effectuer ensuite une régénération du filtre à particules.