

OPEL

Zafira B

Tous les modèles avec turbocompresseur

**Moteur avec perte de puissance.
Code défaut P1106.**

**Le voyant de contrôle moteur
s'allume**

**Capteur atmosphérique / capteur
altimétrique**


Si le client se plaint sur ces véhicules que le moteur fonctionne avec des à-coups, souffre d'une perte de puissance et si le code d'erreur P1106 est enregistré dans le calculateur moteur, une cause possible peut en être un capteur atmosphérique défectueux ou mal monté.

- Contrôler le numéro de fabricant du capteur atmosphérique. Si le numéro de fabricant est 261002137, alors il faut remplacer le capteur atmosphérique.

Il est dans ce cas possible d'utiliser le capteur Hella - N°Hella : 6PP 009 400-461.



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	

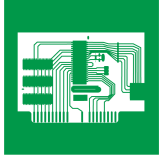

Instruction technique pour le capteur atmosphérique / capteur altimétrique :
pour éviter un surgraissage du mélange, la durée d'injection diminue parallèlement
à l'élévation de la tension du capteur.