



OPEL
Zafira B , CDTI
Moteur : Z19 DTH
Année modèle : à partir de 2005
Tous les modèles avec ESP (contrôle dynamique de stabilité)

Le détecteur de l'angle de direction ne se laisse pas calibrer.

Si un calibrage du détecteur de l'angle de direction avec l'appareil de diagnostic ne fonctionne pas après exécution de l'action sur le véhicule mentionné ci-dessus, la procédure suivante peut permettre de résoudre le problème.

- Débrancher la batterie
- Attendre 5 minutes
- Déposer le volant
- Orienter le détecteur de l'angle de direction (position centrale)
- Reposer le volant
- Rebrancher la batterie

Ensuite, renouveler le calibrage au moyen de l'appareil de diagnostic.

Veuillez prendre en compte dans ce contexte les instructions de montage ainsi que les dispositions de sécurité relatives à la manipulation des systèmes d'airbags du constructeur.