



PEUGEOT 307

Tous les modèles avec direction assistée électrohydraulique

Direction assistée "grippée" après une réparation faisant suite à un accident.

Problème :

Après une réparation faisant suite à un accident, la direction assistée électrohydraulique fonctionne de façon imparfaite.

Cause :

Le calculateur du système de direction peut être en cause. Lorsque le calculateur constate lors d'un accident que l'accélération à la masse est d'environ 1 g, il enclenche le mode de sécurité accident. L'assistance à la direction est ainsi réduite au minimum.

Résolution du problème :

Lire la mémoire des défauts à l'aide d'un outil de diagnostic approprié. Si aucun défaut n'est enregistré dans la mémoire des défauts ou si ceux-ci ont été effacés après une réparation, le calculateur revient en mode normal grâce à une réinitialisation automatique. La fonction correcte est alors rétablie.