



PEUGEOT 406 **de 1999 à 2004, tous véhicules avec** **affichage de l'usure des garnitures de** **freins**

Allumage sporadique du témoin d'usure **des garnitures de freins**

Problème :

Allumage sporadique du témoin d'usure des garnitures de freins.

Cause :

Un seuil de réponse trop faible du témoin peut être en cause.

Résolution du problème :

Monter une résistance 2W / 330 K Ω . Celle-ci peut être commandée par commerce électronique.

Procéder comme suit :

- Débrancher la batterie.
- Déposer le tableau de bord.
- Débrancher le connecteur multiple 180 broches.
- Choisir les câbles sur les broches 4 et 5.
- Sectionner le câble de la broche 4 et dénuder les extrémités de câbles sur environ 10 mm.
- Tortiller les extrémités de câbles et les souder à la résistance.
- Répéter la procédure avec le câble de la broche 5.
- Isoler les points de raccordement.
- Rebrancher le connecteur multiple 180 broches.
- Remonter le tableau de bord.
- Rebrancher la batterie.
- A l'appui de la pédale de frein, le témoin d'usure doit désormais s'éteindre.
- Mettre le capteur d'usure des garnitures de freins à la masse et appuyer sur la pédale de frein. Vérifier si le témoin d'usure des garnitures de freins s'allume.



Service Partner

