



PEUGEOT 407 à partir de 05/2004 avec moteur 2.0 HDI

Le voyant moteur s'allume

Problème et cause:

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, le capteur de température d'air d'admission peut être en cause. De plus, les codes défauts ci-après peuvent être enregistrés:

- P0095, Capteur de température d'air d'admission 2 – dysfonctionnement, circuit électrique
- P0096, Capteur de température d'air d'admission 2 – erreur système/fonction, circuit électrique

Résolution du problème:

Vérifier le capteur de température d'air d'admission. Il se trouve dans le collecteur d'admission avant le boîtier papillon et il est fixé à l'aide d'une vis. Lorsque le moteur est froid (température ambiante 18°C), la résistance du capteur doit être de 13,3 kohms. En cas d'écarts importants, il peut s'agir d'un capteur défectueux.