



## **PEUGEOT 806**

### **Tous modèles avec moteur HDI (DW...)**

#### **Allumage du voyant moteur, décharge de la batterie, enregistrement d'un code défaut dans la mémoire des défauts**

##### **Problème :**

Le voyant moteur s'allume, la batterie se décharge, le code défaut P 1641 est enregistré dans le calculateur du moteur.

##### **Cause :**

De l'eau pénétrant dans le calculateur du moteur peut être en cause suite à la non-étanchéité du capteur bipolaire jaune de la température du liquide de refroidissement. Ceci a pour effet que le liquide de refroidissement pénètre à l'intérieur du faisceau de câbles.

##### **Résolution du problème :**

- Remplacer le faisceau de câbles et le calculateur du moteur
- Ne pas reconnecter le connecteur jaune du capteur de température de liquide de refroidissement mais l'obturer au niveau du faisceau de câbles à l'aide d'une fiche isolante