



RENAULT Mégane et Scénic tous véhicules avec ESP

Allumage du témoin ESP

Problème :

Allumage du témoin ESP. De plus, le code défaut "capteur angle de braquage" est enregistré.

Cause :

Une tension batterie trop faible au démarrage du moteur peut être en cause.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Déposer la boîte à fusibles de la partie inférieure du tableau de bord.
- Enlever les fusibles F16 et F26 du porte-fusibles.
- A l'aide d'un connecteur de dérivation, raccorder les deux slots (voir figure 1).
- Insérer les fusibles sur le connecteur de dérivation.
- Remonter la boîte à fusibles.
- Effacer la mémoire des défauts.

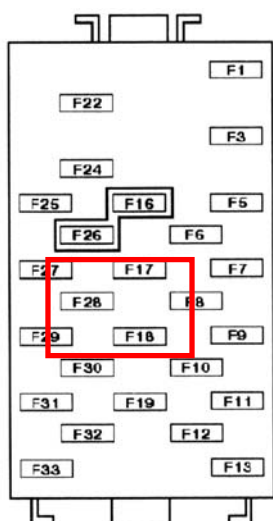


Fig. 1