



ROVER 75

Le voyant ABS s'allume

Problème :

Après le démarrage du moteur, il se peut que le voyant ABS reste allumé en permanence. Sont en particulier concernés les véhicules dont le numéro de châssis va jusqu'à : RJ 138975.

Cause :

Dans de nombreux cas, le défaut est provoqué par l'infiltration d'eau dans le module ABS.

Du fait de la capillarité, l'humidité monte jusqu'au module ABS en passant par le faisceau des capteurs ABS avant.

Résolution du problème :

Rechercher toute trace d'humidité sur le raccord du module ABS et les capteurs. Le cas échéant, remplacer les capteurs ABS avant (figure). Vous trouverez des capteurs adaptés dans la gamme Électronique Hella (réf. : 6PU 009 106-351).

