



SAAB 9-3

**Bicorps, de 2000 jusqu'à châssis :
Y2018486**

**Cabrio, de 2000 jusqu'à châssis :
Y7006098**

Fonctionnement incorrect du moteur / Confort de conduite limité

Problème :

Fonctionnement incorrect du moteur. Confort de conduite limité.

Cause :

Une section de flexible défectueuse peut être en cause. Le flexible d'angle (voir figure) du raccord en T, menant de l'électrovanne AKF (vanne de régénération du filtre à charbon actif) au collecteur d'admission, est fragilisé par les influences dues au fonctionnement.

Résolution du problème :

Déposer le flexible du clip de maintien, puis le contrôler et le remplacer le cas échéant.

Le modèle de flexible amélioré est identifié par un marquage au pointeau, juste à côté de la référence, sur l'extrémité élargie du flexible.

