



ŠKODA Octavia 1,8 RS, code moteur AUQ de 2001 à 2004

Manque de puissance sporadique dans la plage de charge partielle

Problème :

Manque de puissance sporadique dans la plage de charge partielle, calculateur du moteur passant sporadiquement en mode dégradé. La mémoire des défauts affiche le code de défaut 17705 – *turbocompresseur / papillon – raccord tuyau – manque de puissance.*

Cause :

Si après vérification le problème n'est pas lié aux raccords de tuyaux, il s'avère que le papillon électropneumatique du système de régulation de la pression d'admission est souvent la cause d'un manque de puissance sporadique.

Résolution du problème :

- Remplacer le papillon
- Effacer la mémoire des défauts.

