



TOYOTA

Toyota RAV 4

Année modèle : 2006 à 2009

Vibreur de ceinture de sécurité

Témoin d'alerte de ceinture de sécurité

Si le client se plaint que le témoin d'alerte et que le vibreur de ceinture de sécurité sont activés bien que

- il n'y ait rien sur le siège passager -
- le siège passager ne soit pas occupé -

une trop haute sensibilité du capteur d'occupation du siège passager (capteur d'occupation du siège pour le siège passager) en est une cause possible.

Remarque relative à la mesure de résolution :

- Monter le capteur d'occupation du siège passager modifié (capteur d'occupation du siège pour le siège passager).

Pièce de rechange (ET) :

- Capteur d'occupation du siège - conduite à droite
- 1 pièce : référence : 71052-42061

- Capteur d'occupation du siège - conduite à gauche
- 1 pièce : référence : 71051-42041