



VW Bora tous modèles 2002

Le moteur démarre puis s'éteint immédiatement.

Problème :

Le moteur démarre puis s'éteint immédiatement.

Cause :

Un antidémarrage non désactivé peut être en cause. Dans ce cas, du fait des pics de tension à la mise du contact, le combiné passe en "mode arrêt". Cet état ne permet aucune communication entre le calculateur moteur et le combiné et l'antidémarrage ne peut pas être désactivé. Les défauts suivants sont enregistrés dans la mémoire des défauts du calculateur moteur :

17978 Calculateur moteur bloqué,

18058 Message manquant du combiné.

Aucun défaut n'est enregistré dans la mémoire des défauts du combiné.

Résolution du problème :

Monter un combiné modifié neuf.

Remarque :

Notez que **seuls** les combinés de l'année modèle 2002 avec la désignation constructeur **RB8, RB4, BPV**, sont concernés. Cette désignation constructeur se trouve sur le combiné.