



INFO VÉHICULE

VW

Crafter

Années de fabrication : S 40/2012 à 01/2013

No. de châssis : WV1ZZZ2EZD6018306 – 25318

WV1ZZZ2FZD7002896 – 4666

**Consommation de courant à contact coupé.
La batterie se décharge.**

Au cas où la batterie des véhicules ci-dessus se décharge après une longue période d'immobilisation du véhicule, une cause pourrait être le commutateur d'allumage.

En raison d'un dysfonctionnement électronique au commutateur d'allumage, un courant de repos trop élevé peut se produire à contact coupé. Ceci peut mener à une décharge de la batterie.

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés.

Il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.

Pour les véhicules fabriqués entre semaine 40/2012 et semaine 01/2013, un nouveau commutateur d'allumage sera monté et la clé de contact sera reprogrammée au garage spécialisé.
Après la réparation, les véhicules seront marqués par un autocollant dans la zone de matériel de servitude de bord.