



## **VW**

### **Golf 4 (1J)**

#### **Année modèle : 2002**

#### **Tous les modèles avec combiné Bosch RB8**

### **Le moteur cale peu après le démarrage**

Le moteur peut caler peu après le démarrage dans les véhicules nommés ci-dessus. La cause peut être un dysfonctionnement du dispositif d'immobilisation.

Des impulsions de tension à la mise en marche peuvent provoquer des dysfonctionnement dans le combiné. Éventuellement, l'échange de données entre le combiné et le dispositif d'immobilisation est ensuite perturbé. Si la mémoire de défaut enregistre des codes tels que :

17978 (P1570) = calculateur moteur, dispositif d'immobilisation verrouillé  
et/ou

18058 (P1650) = bus de données, combiné - aucun signal

ceci dénote un combiné défectueux. Dans ce cas, la résolution peut consister en l'échange par un combiné modifié.

Merci de bien vouloir tenir compte du fait qu'après l'échange du combiné, le dispositif d'immobilisation doit être programmé à nouveau à l'aide d'un banc de diagnostic approprié.