



BMW Série 3 (E46) tous modèles avec éclairage au xénon

Défaillance du projecteur au xénon droit et/ou gauche

Cause :

Des problèmes de contact entre le dispositif d'allumage et la lampe au xénon peuvent être en cause.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

Remarque : Intervenir avec précaution sur les projecteurs au xénon, car une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures dues à la haute tension.

- Couper le contact.
- Démonter le couvercle arrière du projecteur.
- Retirer le connecteur d'alimentation du dispositif d'allumage.
- Démonter le dispositif d'allumage et la lampe au xénon.
- Vérifier le noircissement éventuel de la lampe au xénon et du dispositif d'allumage.
- Le cas échéant, remplacer le dispositif d'allumage : la lampe au xénon.
- Remonter les pièces déposées dans l'ordre inverse.



Contrôler le bon fonctionnement du système.

- Contrôler le bon fonctionnement du projecteur.
- Contrôler la position du projecteur et régler celui-ci le cas échéant.