



BMW E60

Condensation dans les projecteurs Infiltration d'eau dans les projecteurs

Si une forte condensation d'eau ou, dans certains cas, une pénétration d'eau augmentée sont déterminées dans le projecteur, cela peut être causé par une déchirure dans le boîtier du SML (feu de position latéral) (figure 1).

Le SML est partiellement recouvert par le joint de cx. (Fig. 2)



Figure 1

Cause :

Le boîtier du SML est endommagé.

La fissuration peut résulter d'une contrainte mécanique négative. Par exemple, si des forces de pression se produisent du fait d'objets ou d'outils dans cette zone : (fermeture du capot-moteur si les outils/objets n'ont pas été enlevés auparavant).

- Mauvais réglage du capot-moteur.



Vue du dessus du projecteur (figure 2)