



CITROEN Berlingo jusqu'au 30/06/1997

Humidité dans les feux arrière

Problème :

Présence d'humidité dans les feux arrière.

Cause :

Une évacuation insuffisante de l'eau ou une aération insuffisante peuvent être en cause. Dans ce cas, de l'humidité s'accumule dans le feu et peut alors générer une corrosion au niveau des contacts enfichables et des douilles de lampes.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- S'assurer de l'absence d'endommagement sur le feu concerné et remplacer celui-ci le cas échéant.
- Dévisser le feu arrière.
- S'assurer de l'absence d'endommagement sur le joint en caoutchouc mousse et remplacer celui-ci le cas échéant étant donné qu'un joint défectueux peut conduire à une pénétration d'eau excessive.
- Pour pouvoir éliminer ce défaut durablement, réaliser deux petits trous (voir figure) dans la partie inférieure du feu. Ils peuvent être facilement effectués avec une petite lime.
- Nettoyer les pièces corrodées.
- Remonter ensuite le feu en bonne et due forme et effectuer un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

