



Golf V avec projecteurs antibrouillard

La lampe du témoin de lampes s'allume après le montage de l'éclairage de virage additif

Problème :

La lampe du témoin de lampes s'allume après le montage de l'éclairage de virage additif.

Cause :

L'absence des projecteurs antibrouillard de série peut être en cause.

Avant d'installer l'éclairage de virage additif de Hella (Dyna View® Evo2 1NO 009 436-801), il est nécessaire de déposer les projecteurs antibrouillard déjà présents. Généralement, sur la Golf V, le bon fonctionnement du système d'éclairage est contrôlé dès que le contact est mis. L'absence des projecteurs antibrouillard de série est considérée comme un défaut par le système de contrôle des défauts.

Résolution du problème :

Monter deux adaptateurs supplémentaires. Ceux-ci simulent les deux projecteurs antibrouillard manquants. Les adaptateurs peuvent être commandés sous la référence 9XD 165 529-801. Une notice de montage est jointe.