



VW Golf V

Feu arrière à LED / Les feux de détresse ne fonctionnent pas

Problème :

Sur le véhicule équipé du feu arrière à LED de Hella 2VP 009 500-801 (argent/rouge, voir photo 1), les feux de détresse ne fonctionnent pas.

Il se peut que, moteur coupé, la fonction feux de détresse ne soit pas garantie avec certitude malgré son activation.

Cause :

Une électronique de bord modifiée peut être en cause.

Depuis l'année modèle 2006 (semaine 22, 2005),

l'électronique de bord a été modifiée par le constructeur.

Résolution du problème :

Des kits modifiés sont prévus à partir de la semaine 17/2006.

Pour les véhicules déjà équipés, la règle suivante s'applique :

- sur les véhicules ayant été produits jusqu'en semaine 22 en 2005, le problème ne se produit pas ; la date de production figure sur la face arrière du feu (photo 2).
- à partir de l'année modèle 2006 (avec antenne de toit), les feux à LED sont remplacés gratuitement par la version modifiée en cas de réclamation.

La version 2VP 009 500-831 (argent/noir) sera déjà lancée en série en semaine 17/2006 avec un circuit imprimé de LED actualisé.



Photo 1



Photo 2