



MERCEDES-BENZ

Classe C (W203) + CLK (C209)

jusqu'au 12/2002

Défaillance des lampes / Feux arrière

Problème :

Défaillance prématurée ou régulière des lampes de feux arrière (feux de position).

Cause :

Comme la tension de bord se situe entre 13,4 et 14,8 V et qu'elle est donc supérieure à la tension nominale des lampes, la "durée de vie" des lampes est fortement réduite.

Résolution du problème :

Pour réduire la tension de 1 V environ, monter en post-équipement le câble adaptateur de résistance supérieure proposé par le constructeur. Monter le câble adaptateur entre le feu arrière et le connecteur du feu, à droite et à gauche.

Les véhicules fabriqués à partir de 2002 sont équipés en série d'un faisceau modifié.