



MERCEDES CLK (209)

Feu stop / feu arrière ne fonctionne pas

Si sur les véhicules mentionnés ci-dessus des problèmes surgissent avec le fonctionnement des feux de stop ou/et des feux arrière, il faut porter une attention particulière aux lampes à incandescence et à leur fixation. Il est possible que le voyant témoin pour le contrôle de panne de lampe ne s'éteigne pas en dépit d'un remplacement de la lampe défectueuse. Contrôler dans ce cas les contacts de la douille de l'ampoule pour détecter la corrosion, une précontrainte suffisante et la connexion.

Si cette mesure n'est pas encore couronnée de succès, les 6 ampoules des feux de stop et arrière doivent être remplacées.

2x lampes à incandescence pour feu stop 12V/21W

2x lampes à incandescence pour feux de brouillard et feux arrière 12V 21/4W

2x lampes à incandescence pour feu de position arrière 12V/5W

Veillez à ce que les ampoules soient du même constructeur ou présentent la même valeur de résistance. Le contrôle de panne des ampoules réagit avec une grande sensibilité à la chute de tension ou aux diverses valeurs de résistance des ampoules.