



MERCEDES BENZ **Classe C (W 203)**

Feu de position défaillant

Problème et cause :

Des lampes défectueuses peuvent être en cause. Le client signale par ailleurs que les lampes sont très souvent hors d'usage. Cela vient du fait que les lampes n'ont qu'une tension nominale de 13,2 volts et que, de plus, elles sont conçues pour cette plage de tension. Or, dans ce véhicule, la tension de bord est de 13,4 à 14,8 volts. Cela réduit considérablement la durée de vie des lampes.

Résolution du problème :

Se procurer auprès du constructeur un câble de résistance supplémentaire qui réduit la tension d'un volt. Le monter entre le connecteur du feu arrière et le porte lampe. Le câble est identique pour les deux côtés. Ces câbles sont montés en série depuis 12/2002.