



MERCEDES BENZ Classe E (W210)

Nettoyage insuffisant des projecteurs

Problème :

Nettoyage insuffisant des projecteurs.

Cause :

Plusieurs causes sont possibles.

- La pompe rotative ne fonctionne pas
- Tuyau non étanche
- Valve bouchée ou défectueuse
- Gicleur bouché
- Bras télescopique endommagé

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Activer la fonction lavage. Si la pompe rotative ne fonctionne pas (bruit de fonctionnement clairement audible), vérifier l'alimentation en tension et le fusible et remplacer celui-ci le cas échéant.
- Si l'alimentation en tension est OK, contrôler la pompe et la remplacer le cas échéant.
- Vérifier le cheminement du tuyau et, le cas échéant, le modifier de manière à garantir un écoulement parfait de l'eau. Boucher les fuites et/ou réparer le tuyau.
- Vérifier l'absence d'impuretés sur les valves à l'intérieur des tuyaux. Rincer le système pour éliminer les corps étrangers.
- Vérifier l'absence d'impuretés sur les gicleurs au bout des bras télescopiques. Rincer le système pour éliminer les corps étrangers.
- Vérifier le bon fonctionnement du bras télescopique et le remettre en état ou le remplacer le cas échéant.
- Après la réparation, régler les gicleurs de manière à obtenir un nettoyage optimal.

