



## **MERCEDES BENZ**

### **Classe C (type 202, 208)**

### **Classe E (type 210)**

#### **Projecteurs antibrouillard défectueux**

##### **Problème :**

Projecteurs antibrouillard défectueux.

##### **Cause :**

Un connecteur de lampe carbonisé peut être en cause (fig. 1).

##### **Résolution du problème :**

Comme le connecteur ne peut plus être séparé de la lampe, il faut complètement remplacer l'ensemble connecteur/lampe H1. Procéder comme suit :

- Démontez la lampe concernée
- Coupez le câble de masse à env. 80 mm et le câble (+) à env. 60 mm derrière le connecteur
- Isoler les extrémités des câbles
- Sertir les nouvelles fiches de lampes avec les extrémités des câbles préconfectionnés (voir fig. 2, réf. Hella 8KB 863 949-001) et rétracter ces extrémités à l'aide d'un pistolet à chaud
- Mettre en place une nouvelle lampe dans le projecteur et la brancher au connecteur
- Faire un essai de fonction du système.



Abb. 1



Abb. 2