



## **MERCEDES-BENZ Vito**

### **Eclairage intérieur instable**

**Problème :**

Eclairage intérieur instable.

**Cause :**

Une connexion entre la vis de fixation de l'enjoliveur de pavillon, ou la vis "borgne" du cadre du pavillon, et le contact du plafonnier arrière peut être en cause.

**Résolution du problème :**

Démonter les plafonniers intérieurs gauche et droit (entre les montants C et D).

**Pour les véhicules équipés de barres de toit :**

Enlever la vis "borgne" au niveau du plafonnier arrière et la raccourcir de 5 mm.

**Pour les véhicules équipés d'enjoliveurs de pavillon (rail C) :**

Enlever la vis de fixation au niveau du plafonnier arrière et la raccourcir de 5 mm.

Resserrer les vis et remonter les plafonniers.