



MERCEDES BENZ

Classe C (W 203)

Dysfonctionnement des feux clignotants AV

Problème :

Dysfonctionnement du feu clignotant AV droit ou gauche.

Cause :

Un contact fondu dans le clignotant peut être en cause.

Résolution du problème :

Monter un support de feu clignotant avec un faisceau. Pour cela, procéder comme suit :

- Déposer le support feu clignotant du boîtier de projecteur
- Débrancher le connecteur du projecteur
- Retirer du connecteur le fil du clignotant côté véhicule (côté droit – broche 1 câble vert/noir, côté gauche – broche 1 câble blanc/noir). Boucher l'ouverture dans le connecteur avec un obturateur
- Brancher le fil dans le connecteur de réparation du clignotant. Raccorder le câble de masse au point de masse côté véhicule (figure).
- Poser le nouveau faisceau du clignotant et le fixer avec des attaches.
- Insérer le clignotant dans le boîtier de projecteur.
- Contrôler le fonctionnement.



Point de masse G



Point de masse D