



OPEL Vectra-C de 2003 à 2005 Tous les véhicules avec feux de croisement auto-adaptatifs (AFL)

Le voyant éclairage s'allume

Problème et cause :

Un module de puissance défectueux peut être en cause. De plus, les codes défauts B1461 et B 1462 peuvent également être enregistrés. Ces défauts surgissent principalement lorsqu'on roule sur de mauvaises routes. C'est ce qui doit être demandé au client.

Résolution du problème :

Le défaut est relativement simple à diagnostiquer. Eteindre tout d'abord la mémoire des défauts, puis faire rouler le véhicule sur une mauvaise route. Selon l'état de la chaussée, le défaut apparaît au bout de très peu de temps. Dans ce cas, remplacer le module de puissance du projecteur concerné. Comme le module est situé à la partie inférieure du projecteur (voir photo), il est nécessaire de le déposer pour effectuer la réparation.

A partir du n° de châssis W0L0ZCF6851100331, un nouveau module a été monté.

