



PEUGEOT 307

**Année modèle : jusqu'au 13.05.2005
3 et 5 portes sans système d'aide au
stationnement**

Feu de position défaillant / feu de recul et feu éclairateur de plaque gauche (fusible grillé)

Il est possible dans le véhicule nommé ci-dessus que le faisceau électrique entre le pare-choc et son support soit endommagé. En outre, le fusible F22 de la boîte à fusible / boîte à relais du tableau de bord peut aussi être grillé.

Cela peut entraîner une défaillance du feu de position, du feu de recul et du feu éclairateur de plaque.

Un jeu de câbles excessif pour le feu éclairateur de plaque droit est une cause à considérer.

Dans ce cas, procéder comme suit :

- dénuder le câble du feu éclairateur de plaque.
- remettre en état les câbles endommagés.
- embobiner le câble du feu éclairateur de plaque droit pour qu'il ait la même longueur que le câble du feu éclairateur de plaque gauche.
- entourer les deux câbles d'une bande isolante.

*In
fo
V
éh
ic
ul
e*