



RENAULT Clio 2 **Tous les modèles avec projecteurs** **antibrouillard**


Infiltration d'eau dans les projecteurs **antibrouillard**

Problème :

Infiltration d'eau à l'intérieur des projecteurs antibrouillard

Cause :

Une mauvaise étanchéité des câbles du projecteur antibrouillard peut être en cause.

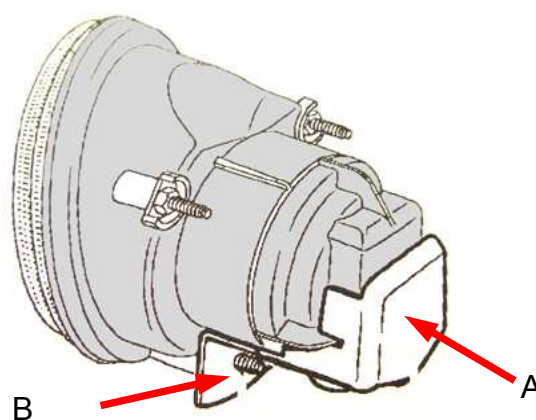

Résolution du problème :

Kit de conversion provenant du constructeur et comportant un faisceau de câbles modifié et deux capuchons de protection. L'installer en procédant comme suit :

- Soulever le véhicule
- Démonter la jupe avant
- Démonter le capot arrière du projecteur et laisser écouler l'eau ou retirer la condensation à l'aide d'un pistolet à air chaud
- Installer le nouveau faisceau de câbles à la place de l'ancien faisceau
- Poser l'élément de protection (flèche A) et le fixer sous le projecteur antibrouillard à l'aide d'une vis de fixation (flèche B)
- Reposer les pièces démontées dans le sens inverse de la dépose
- Terminer en réglant de nouveau les projecteurs.

Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	16 janvier 2007	2-2
-------------------------------------	-----------------	-----