



SAAB 9-5 **Jusqu'au châssis n° W3051800**

L'éclairage de la plaque d'immatriculation ne fonctionne plus.

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si l'éclairage de la plaque d'immatriculation ne fonctionne plus, cela peut être dû à la déformation des supports de lampes.

L'échauffement déforme les supports et les lampes ne font plus contact.


Pour résoudre ce problème, remplacer les supports de lampes par ceux de nouvelle génération.

Pour ce faire, procéder comme suit :


- Dévissez les quatre vis du bandeau de l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
- Déposer le bandeau en appuyant vers le bas à droite.
- Déposer le couvercle en caoutchouc et les fils des deux lampes.
- Retirer les supports défectueux et les remplacer par des neufs.
- Reposer les composants dans l'ordre chronologique inverse.

Saab propose ces supports de lampes modifiés.

A partir du numéro de châssis W3051801, les supports de lampe modifiés figurent de première monte sur les véhicules.

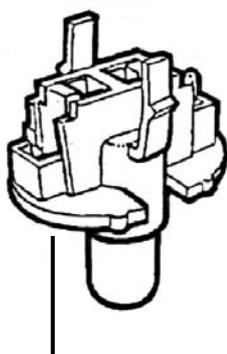

Ancienne version

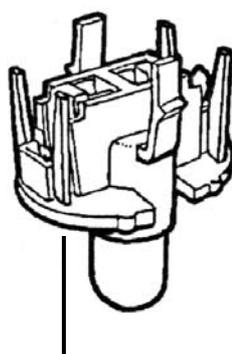

Nouvelle version