



VOLVO

V70 jusqu'au n° de châssis : 549452

S70 jusqu'au n° de châssis : 571822

Humidité dans les clignotants avant

Problème :

Humidité dans les clignotants avant.

Cause :

Conditions météorologiques humides.

Résolution du problème :

Ne pas remplacer les feux clignotants. Réaliser un orifice d'aération pour tenter de remédier au problème de manière efficace. Pour réaliser l'orifice, procéder comme suit :

- Déposer les feux clignotants en abaissant les étriers de retenue.
- Dévisser la douille de lampe.
- A l'aide d'un foret de 3 mm, percer plusieurs trous sur une longueur de 8 mm dans la zone arrière inférieure (voir plan), de manière à obtenir un trou oblong.
- **Attention : Percer le boîtier du clignotant avec précaution pour éviter tout endommagement de la glace.**
- Remonter les feux clignotants et effectuer un essai fonctionnel.

